

Bedienungsanleitung

2(3)-Phasen-Schrittmotorendstufe

smdx76



Kühlkörper
optional

Produktmerkmale

- für alle gängigen 2(3)-Phasen-Hybrid-Schrittmotoren
- nur eine Betriebsspannung von 24 bis 80 Volt
- Motorphasenströme von 1,5 bis 8,0 Ampere
- **einstellbare Schritte pro Umdrehung:**
200, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 5000 und 10000
ideal für gängige Spindelsteigungen
- **automatisches Motorsetup beim Einschalten**
- **automatische Anpassung der Betriebsparameter**
 - o hohe Dynamik im oberen Drehzahlbereich
 - o hohe Durchzugskraft in der Beschleunigungsphase
 - o geräuschlos im Stillstand durch StandBy Mode
- **hohe Schrittgenauigkeit und Drehmomentkonstanz von Schritt zu Schritt**
- **Endstufe: bipolar, sehr geräusch- und verlustarm**
- **Eingänge:** (Optokoppler)
PULS, RICHTUNG, IN1[AUS, RESET, TOR]
Mehrbereichseingang 3,5...24V
Schrittfrequenz bis 250 kHz
- **Ausgänge:** (Optokoppler)
BEREIT
- **Schutz gegen Überstrom, Übertemperatur, Überspannung, Unterspannung, Verpolung**
- **umfangreiche Diagnoseanzeige**
- **hochwertige Bedien- und Anschlusselemente**
- **automatische Stromabsenkung im Stillstand**
- **variable Boost-Funktion beim Beschleunigen**
- **aktive Ballast-Schaltung bei Überspannung**
- **super kompakt**, nur 112x20x80 mm³ (ohne Kühlkörper)

Optionen:

- Open Frame,
- Wandmontage, DIN-Schiene
- Kühlkörper
- spezifische Varianten (siehe Anhang)

Schrittmotor-Technik neu definiert

Das Leistungsteil setzt neue Maßstäbe in der digitalen Regelung von Schrittmotorantrieben. Durch den Einsatz modernster DSP-Technik konnte eine Reihe neuer Verfahren und Schaltungstechniken in der Ansteuerung realisiert werden. Das Ergebnis ist ein sehr preiswertes Leistungsteil, super kompakt in den Abmessungen, für hochdynamische Applikationen geeignet und in der Ausführung für den harten industriellen Einsatz konzipiert. Mit dem Leistungsteil kann ein breiter 2(3)-Phasen Schrittmotorbereich von der 60er bis 90er Baugröße abgedeckt werden.

Automatisches Regler-Setup Beim Einschalten wird der Motor elektrotechnisch erfasst. Daraufhin werden die Betriebsparameter so eingestellt, dass Dynamik und Laufruhe optimal sind. Das Leistungsteil passt sich also dem jeweiligen Motor an.

Boost und Stromabsenkung Abhängig vom Beschleunigungsmaß wird die variable Boostfunktion aktiv, d.h. ein zusätzlicher Stromoffset wird auf den Sollwert aufgeschaltet. Dadurch sind höhere Beschleunigungswerte möglich. Die Stromabsenkung reduziert den Motorstrom im Stillstand auf 60% des eingestellten Sollstromes.

Automatische Anpassung der Betriebsparameter


Während des Betriebes werden bestimmte Zustände kontinuierlich erfasst und eine Anpassung verschiedener Betriebsparameter automatisch vorgenommen. Das hält das Drehmoment länger konstant, so dass weit in den oberen Drehzahlbereich dynamisch positioniert werden kann.

StandBy Mode Mit abnehmender Drehzahl bis zum Stillstand wechselt das Leistungsteil allmählich in den Stand-By Mode, der Motor ist dann bei vollem Haltemoment absolut ruhig. Ein großer Vorteil in Büro- oder Laborumgebungen.

Digitaler Phasenstromregler Die Endstufe ist voll digital ausgeführt. Die Phasenstrommessung erfolgt direkt in den Motorwicklungen. Dabei wurde streng auf die Einhaltung der guten Laufeigenschaften wie resonanzarmer Lauf, gute Schrittwinkelgenauigkeit und hohe Drehmomentkonstanz von Schritt zu Schritt geachtet

Bestellschlüssel

smdx76.2xxx000-*vvv*

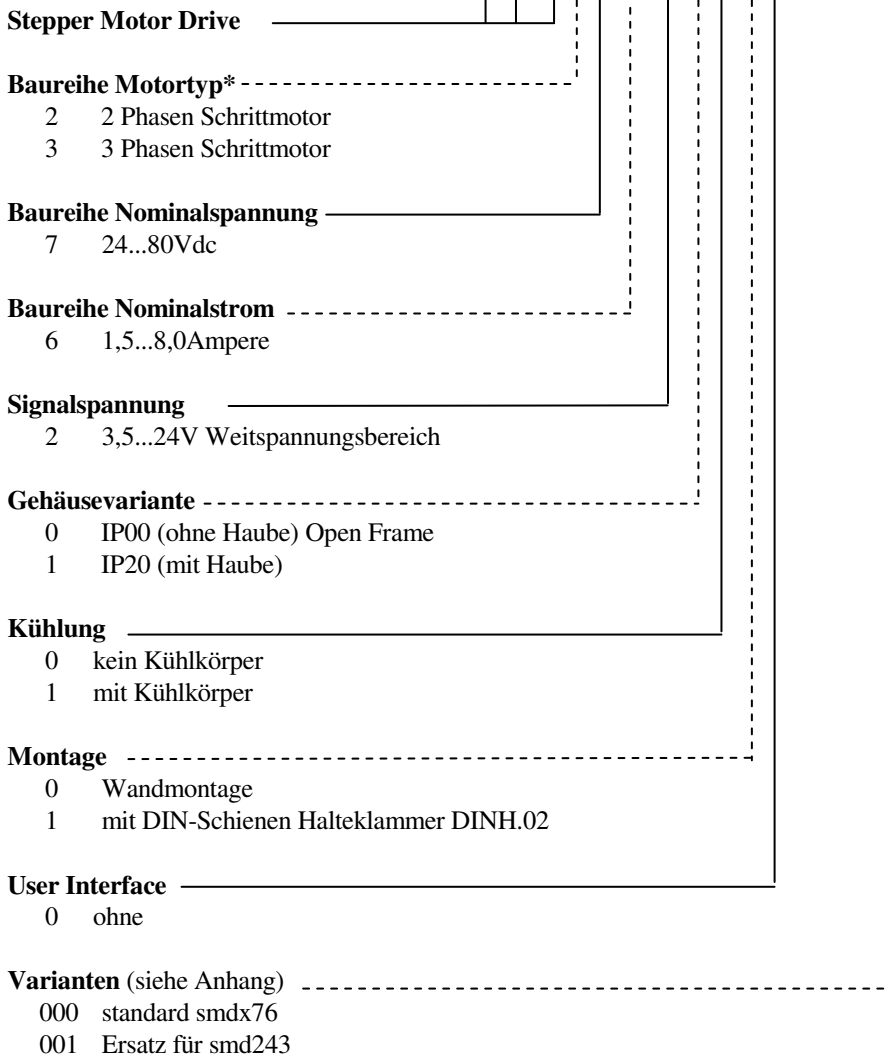


Zubehör (getrennt lieferbar)


- KM*m*** Motorkabel 2x2 0.75mm² paarweise verseilt mit Schirmgeflecht
m = Länge in Meter 01, 02, 05, 10 (Beispiel 2 Meter Motorkabel = KM02)
- DOKU** DIN-A5 gebundene Dokumentation.
- STS.09** Steckersatz
- DINH.02** Halteklammer für DIN-Schiene
- HS.02** Kühlkörper

* Schrittmotoren auf Anfrage. Wir beraten gerne bei der Motorauswahl und Antriebsauslegung.

Bedienelemente

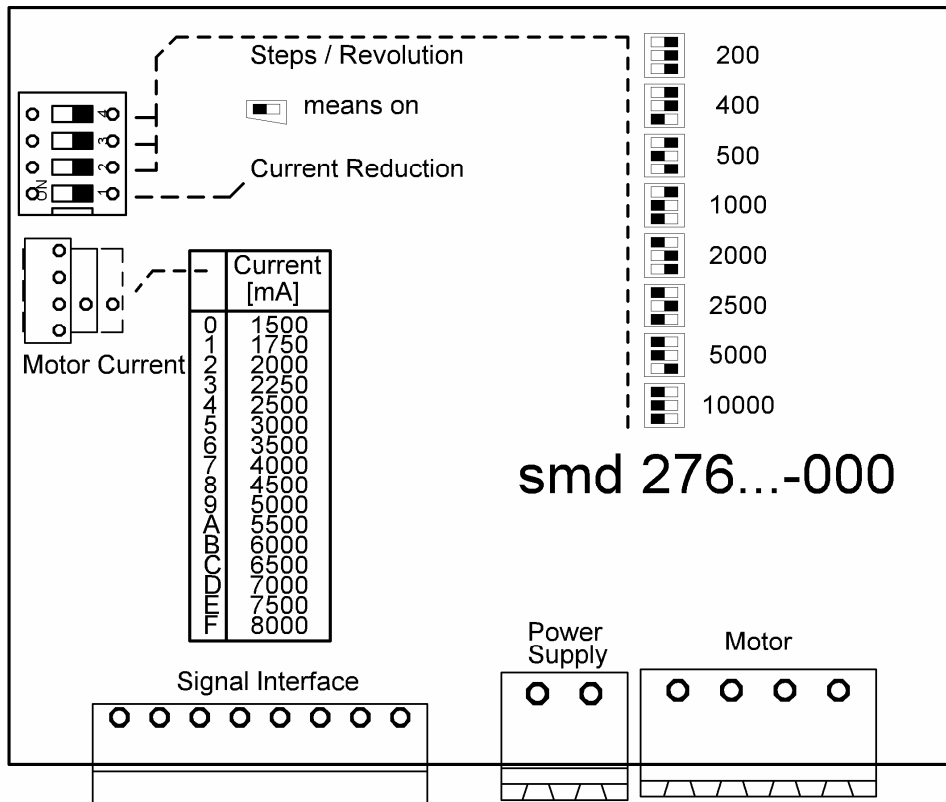

Verdrahtungsplan

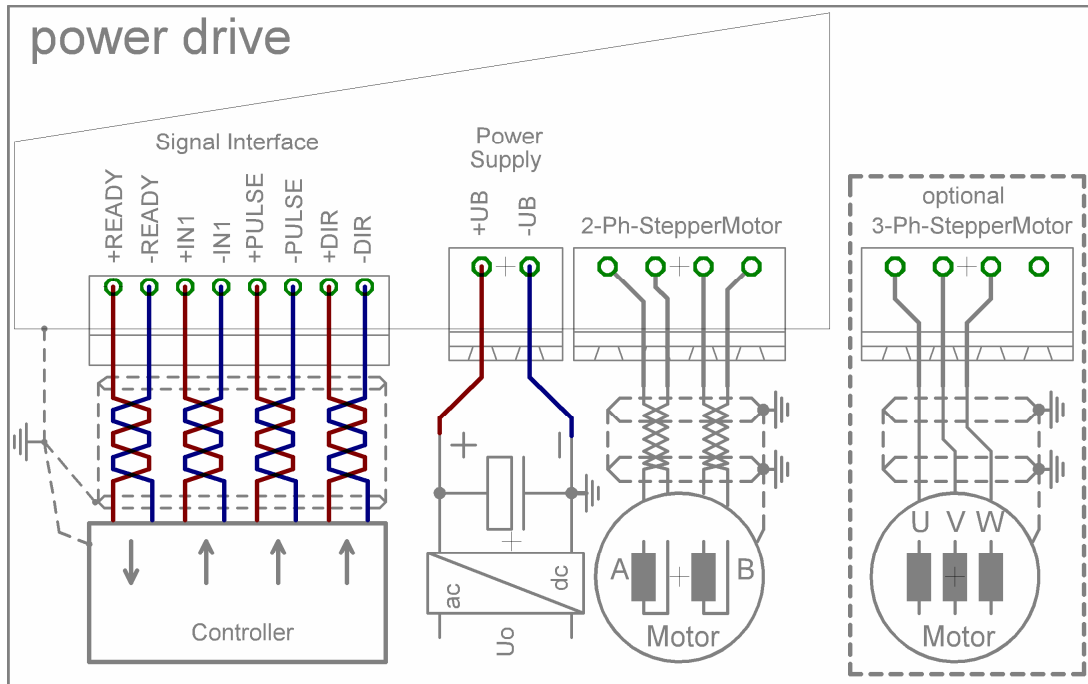

Funktionsbeschreibung

Die Eingänge **Pulse**, **Dir** und **IN1** sind Weitbereichseingänge und können von 3,5...24V Signalpegeln betrieben werden.

PULS: (Pulse)

Mit Beginn des aktiven Signals wird ein Schritt ausgeführt. Das Leistungsteil reagiert nur auf Signalfanken. Bei aktivierter Stromabsenkung (Schalter „current reduction“ on) und Pulspausen länger als 1s wird der Motorstrom auf ca. 60% des eingestellten Wertes abgesenkt.

RICHTUNG: (Dir)

Das Richtungssignal bestimmt den Drehsinn des Motors. Durch Drehen einer Motorphase zB. Phase U mit Phase V kann die logische Zuordnung invertiert werden.

IN1: (OFF standard)

Der Eingang IN1 ist ein Hilfseingang, der für verschiedene Zwecke bestimmt werden kann. Als Standard hat der Eingang die Funktion „OFF“. Mit Bestromen des Eingangs „OFF“ wird der Motor stromlos geschaltet. Der Stromchopper ist abgeschaltet. Dieses Merkmal wird gelegentlich in der Messtechnik verwendet, um unbeeinflusst kleinste Signalamplituden messen zu können. In diesem Zustand kann der Motor mechanisch verstellt werden.

BEREITSCHAFT: (READY)

Dieser Ausgang ist bei ordnungsgemäßer Funktion stromführend. Bei Fehler ist der Kontakt geöffnet, der Zustand wird an der LED L angezeigt.

Zustandsanzeige mit L

Betriebsbereit: L ist an

Fehler: L blinkt wie folgt:
 2x Unterspannung war vorhanden
 3x Übertemperatur
 4x Überstrom wurde erkannt

Mit dem Eingang IN1 wird der Fehlerzustand aufgehoben

VERSORGUNG: (+Ub, -Ub)

Das Leistungsteil kann im Bereich von 24 bis maximal 80 Volt betrieben werden. Es muss sichergestellt sein, dass das Netzteil im Leerlauf und +10% Netzspannung eine Ausgangsspannung nicht über 80 Volt hat und einen ausreichenden Ladekondensator von mindestens 6800µF aufweist.

Niemals unter Spannung anklemmen, da sonst durch das plötzliche Laden der Elkos die internen Sicherungselemente ansprechen können


!Auf Polung achten

MOTORANSCHLUSS:

Durch Drehen der Phase A1 mit A2 bei 2-Phasen Schrittmotoren oder Tauschen der Phasen U und V bei 3-Phasen Schrittmotoren kann die Drehrichtung gegenüber der logischen Zuordnung von „DIR“ invertiert werden.

Während dem Betrieb darf unter keinen Umständen die Motorleitung getrennt werden. Induktionsspannungen können zur Zerstörung der Endstufe führen. Deshalb ist auf sichere Kontaktierung der Motorleitungen am Schraubklemmstecker zu achten


Signalinterface Ansteuerbeispiele Low aktiv, High aktiv oder RS422

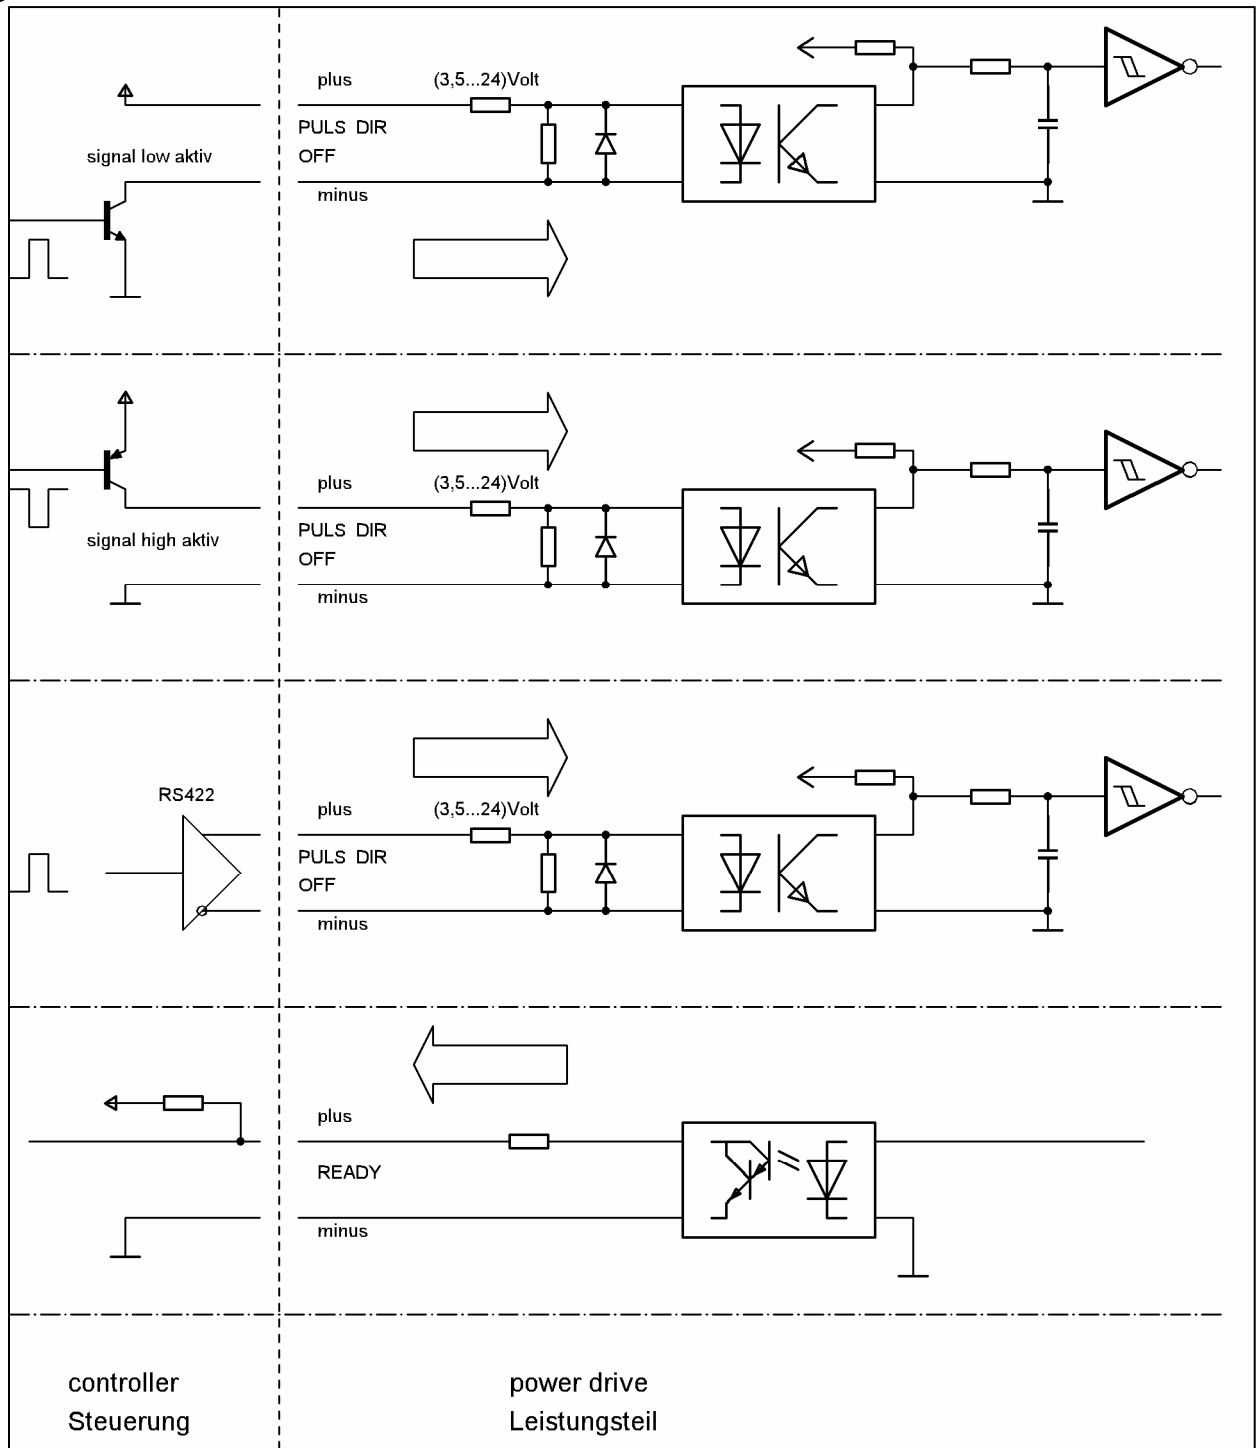

Das Signalinterface ist mittels Optokoppler galvanisch getrennt. Zur flexiblen Ansteuerung sind jeweils die beiden Optokopplereingänge (plus, minus) herausgeführt. So ist es einfach möglich, die Endstufe mit high- oder lowaktiven Signalen oder mit RS422 Signaltreibern anzusteuern

Alle Signale haben einen Weitbereichseingang und können somit von 3,5V bis 24V Signalpegeln angesteuert werden.

Zeitverhalten, (Timing)

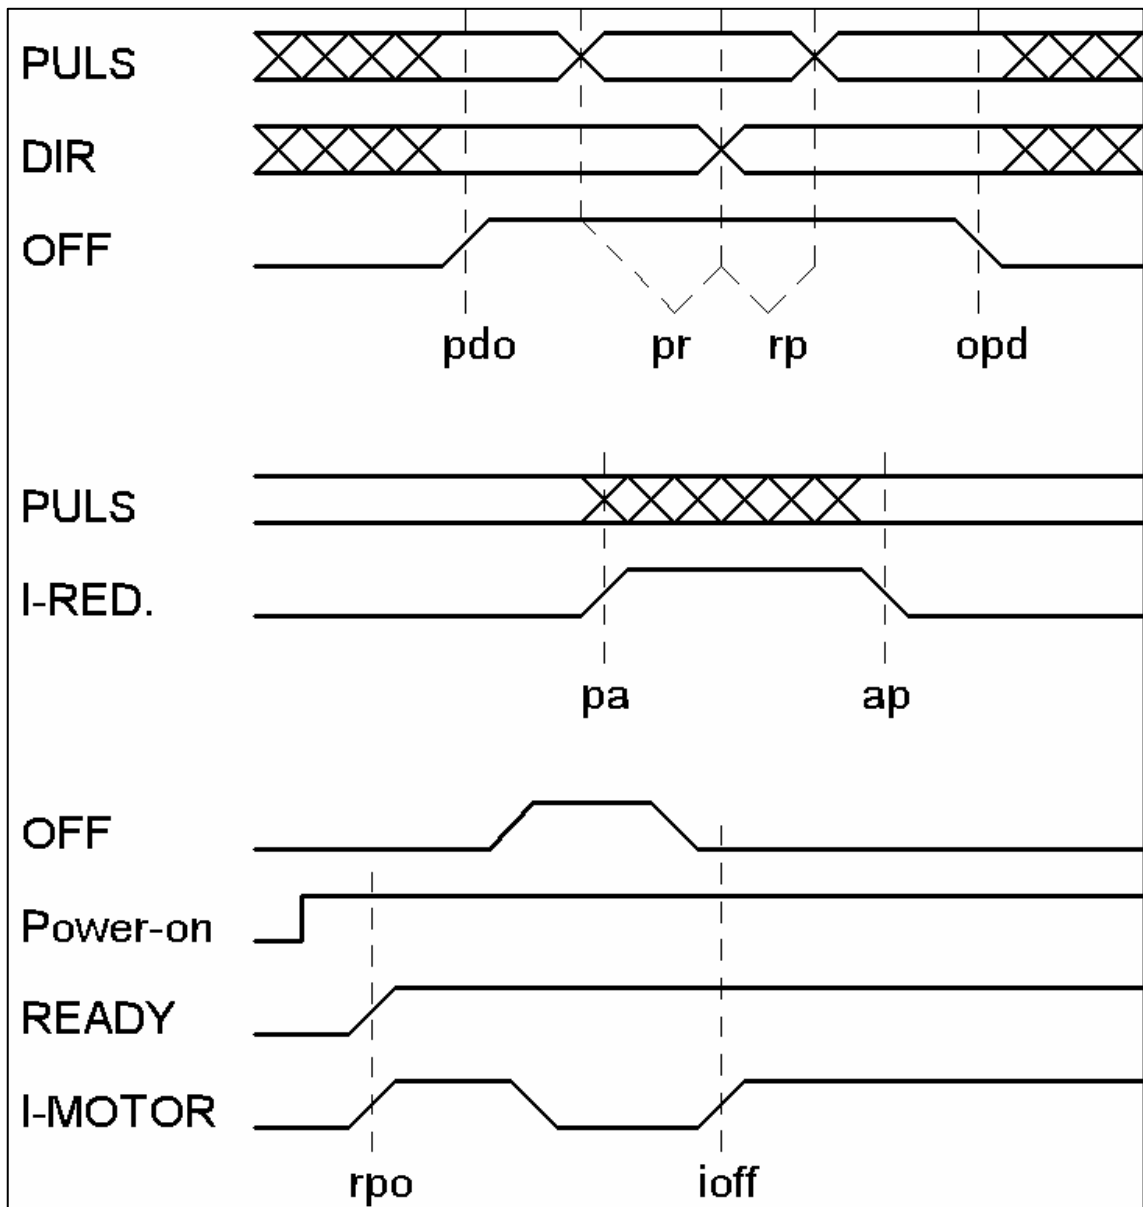

! Pulsflanken: < 2ys
! Pulsdauer: > 2ys

| | | | |
|-------|--------|---------------------------------------|----------------------------------|
| pdo: | > 5ys | OFF active after PULS, DIR | OFF active nach Puls, Richtung |
| opd: | > 10ms | PULS, DIR active after OFF | Puls, Richtung aktiv nach OFF |
| pr: | > 5ys | PULS before DIR | Puls vor Richtung |
| rp: | > 5ys | PULS after DIR | Puls nach Richtung |
| pa: | 1s | Current Reduction active after PULS | Stromabsenkung aktiv nach Puls |
| ap: | <500ys | Current Reduction deactive after PULS | Stromabsenkung deaktiv nach Puls |
| rpo: | < 1s | READY after power on | Bereitschaft nach Einschalten |
| ioff: | < 10ms | motor current after OFF | Motorstrom nach Off |

Schrittauflösung: (steps per revolution)

Die Schrittauflösungen beziehen sich auf 50 polige Hybrid-Schrittmotoren. Folgende Schritte pro Umdrehung sind einstellbar: 200, 400, 500, 1000, 2000, 2500, 5000 und 10000 Schritte pro Umdrehung.

Laufverhalten:

☺ weniger als 400 ☹ 400 ☺ mehr als 400

Das Schrittverhalten verbessert sich mit höherem Motorstrom. (Nennstrom einstellen)

Resonanzverhalten

Das Resonanzverhalten und somit die Laufkultur des Schrittmotors wird mit zunehmender Schrittauflösung positiv beeinflusst. Nachfolgende Werte sollen dies verdeutlichen, unter der Annahme, dass wir das Resonanzverhalten für Vollschritt als 100% setzen.

| | |
|----------------|-------------------|
| Betrieb: | Resonanzverhalten |
| Vollschritt | 100% |
| Halbschritt | 29% |
| Fünftelschritt | 8% |

Motorstromeinstellung: (motor current)

Der Motorstrom kann mit dem Hex-Schalter exakt eingestellt werden. Grundsätzlich gilt, dass nur soviel Strom wie für die Applikation notwendig eingestellt werden soll, auch, wenn dabei der Nennstrom des Motors nicht erreicht wird. (siehe Bild „Bedienelemente auf Seite 4)

Die angegebenen Stromwerte sind Spitzenströme I_s einer Phase. Der Effektivstrom je Phase I_e ist $I_s/\sqrt{2}$. Der wirksame Motorstrom I_m und somit verantwortlich für das Drehmoment setzt sich aus den beiden Phasenströmen I_a und I_b zusammen wie folgt: $I_m = \sqrt{(I_a^2 + I_b^2)}$ (bei 2-Phasen) Bei höheren Schrittfrequenzen kann der eingestellte Motorstrom bedingt durch die Motorinduktivität nicht mehr eingepreßt werden. Drehmomentreduktion ist die Folge. (siehe Motorkennlinie der Hersteller) Es wird dann ein Motor in Hochstromversion mit niedriger Induktivität oder eine höhere Motorspannung (! max. Spannung beachten) empfohlen.


Automatische Stromabsenkung wird empfohlen.

Stromabsenkung: (current reduction)

Mit „Current Reduction“ wird die automatische Stromabsenkung aktiviert. Der Motorstrom wird dabei auf ca. 60% des eingestellten Motorstromes abgesenkt. Die Verlustleistung im Motor wie auch in der Endstufe reduziert sich dabei erheblich. Die Stromabsenkung wird aktiv, wenn der Pulseingang länger als ca. 1s inaktiv bleibt. Bei Pulsfrequenzen unter 1 Hz kann es also vorkommen, dass die Stromabsenkung kurzfristig aktiv wird. Um dies zu vermeiden, sollte die Start/Stop-Frequenz deutlich über diesem Wert liegen. Unmittelbar nach aktivem Pulseingang wird der Nennstrom wieder eingestellt

Es wird empfohlen, die Stromabsenkung generell zu aktivieren. Werte aus der Praxis zeigen, dass damit die Temperatur um mehr als 10° abgesenkt werden kann.

Maße

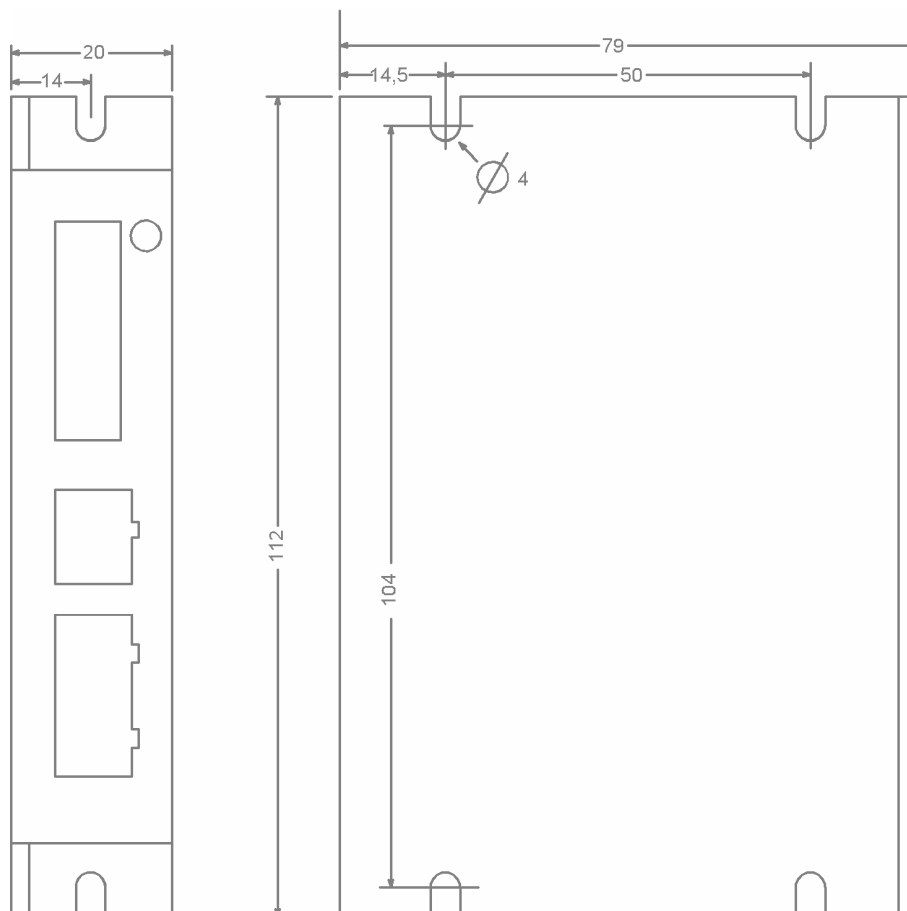

Technische Daten:

Modulversorgung:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| absolute max. Versorgungsspannung: | 80Vmax. |
| minimale Versorgungsspannung: | 21 V |
| empfohlene Versorgungsspannung : | 24..78 V |
| Spannungsrippel: | 2 Vss max. |
| Einschaltstrom: | <2A spitze |
| Absicherung: | 3,0 A mt |
| Netzteilko: | > 6800 yF |
| Versorgungszuführung: | 0,75 mm ² |
| Distanz zum Netzteilko | < 1,0m |

Motoranschluß:

| | |
|-------------------|----------------------|
| Kabelquerschnitt: | 0,75 mm ² |
| Kabellänge: | 10 m max |

Signaleingangsinterface:

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Eingangstyp: | Optokoppler verpolsicher |
| Eingangsspannung: | low < 1V |
| | high > 3,5V |
| | nominal > 4,5V |
| | maximal < 28V |
| Eingangsstrom | < 16 mA |
| Pulsbreite: | > 2,5ys |
| Pulsflanke: | < 2ys |

Bereitschaft:

| | |
|------------------|---------------|
| Ausgangstyp: | Optokoppler |
| Schaltspannung: | minimal 3 V |
| | maximal 30 V |
| Schaltstrom: | maximal 50 mA |
| Innenwiderstand: | < 20ohm |
| Last: | nur ohmisch |

Motorstromeinstellung:

| | |
|-----------------------------|----------|
| Hex-Schalter, 16 Stellungen | 1,5...8A |
|-----------------------------|----------|

Umgebungsbedingungen:

(bei Ub<50V, frei in der Luft)

| | | |
|-------------|--------------------------|--------------------|
| Temperatur: | I _{Motor} 1,5A | 50° max |
| | I _{Motor} 2,5A | 45° max |
| | I _{Motor} 6,0A | 30° max |
| | I _{Motor} 6..8A | nur mit Kühlkörper |

UL94V-1 alle Bauteile

IP20

Problemhilfen:

Motor ohne Haltemoment, obwohl Spannung anliegt

- die Motorspannung liegt unter dem minimalen Wert
- der Eingang „OFF“ ist aktiv
- interne Sicherung defekt

der Motor entwickelt Haltemoment, führt aber keine Schritte aus

- Fehler in der Puls-Verkabelung
- der Pulspegel ist zu gering
- der Eingang „OFF“ ist aktiv

plötzliche Knackgeräusche im Motor

- Versorgung kritisch an der unteren Spannungsgrenze
- der Motoranschluss hat schlechten Kontakt
- Störungen über Puls-/Richtungseingang

der Motor vibriert bei Pulsfrequenz und läuft nicht an

- zu geringer Motorstrom eingestellt
- zu hohe Start/Stop-Frequenz
- Motorwicklungen falsch angeschlossen oder Kabelbruch
- die automatische Stromabsenkung bleibt wirksam (zu geringe Pulsdauer bei niedrigen Pulsfrequenzen)

Motor kommt nicht auf die Enddrehzahl, läuft aber an

- Motorspannung für geforderte Drehzahl zu gering
- Motorinduktivität ist zu hoch
- Motorstrom wurde zu niedrig eingestellt
- Beschleunigungsrampe ist zu steil
- zu lange, dünne Motorleitungen
- Netzteil ist zu schwach ausgelegt und bricht zu sehr ein

der Motor verliert einzelne Schritte und driftet weg

- die Amplituden der Ansteuersignale sind zu gering
 - o zu große Störungen auf den Signalleitungen
 - o Abschirmung verbessern
 - o das Verdrahtungskonzept ist nicht optimal (alle Massen sind sternförmig an einen gemeinsamen Bezugspunkt zu führen)
- die mechanische Wellenkopplung hat Schlupf
- der Motor rastet aus und kann nicht folgen

die automatische Stromabsenkung wirkt nicht

- der Pulseingang bleibt nach letztem Puls bestromt
- der Schalter ist nicht auf Position „on“

der Motor wird sehr warm

- bis 85 Grad Celcius kein Problem

Anhang: Variante smdx76...-001


Produktmerkmale (abweichend vom Standard)

- für alle gängigen 2-Phasen-Hybrid-Schrittmotoren
- nur eine Betriebsspannung von 24 bis 50 Volt

- Motorphasenströme von 0,5 bis 4,5 Ampere

- einstellbare Schritte pro Umdrehung:
200, 400, 800, 1600, 3200, 6400

Bedienelemente

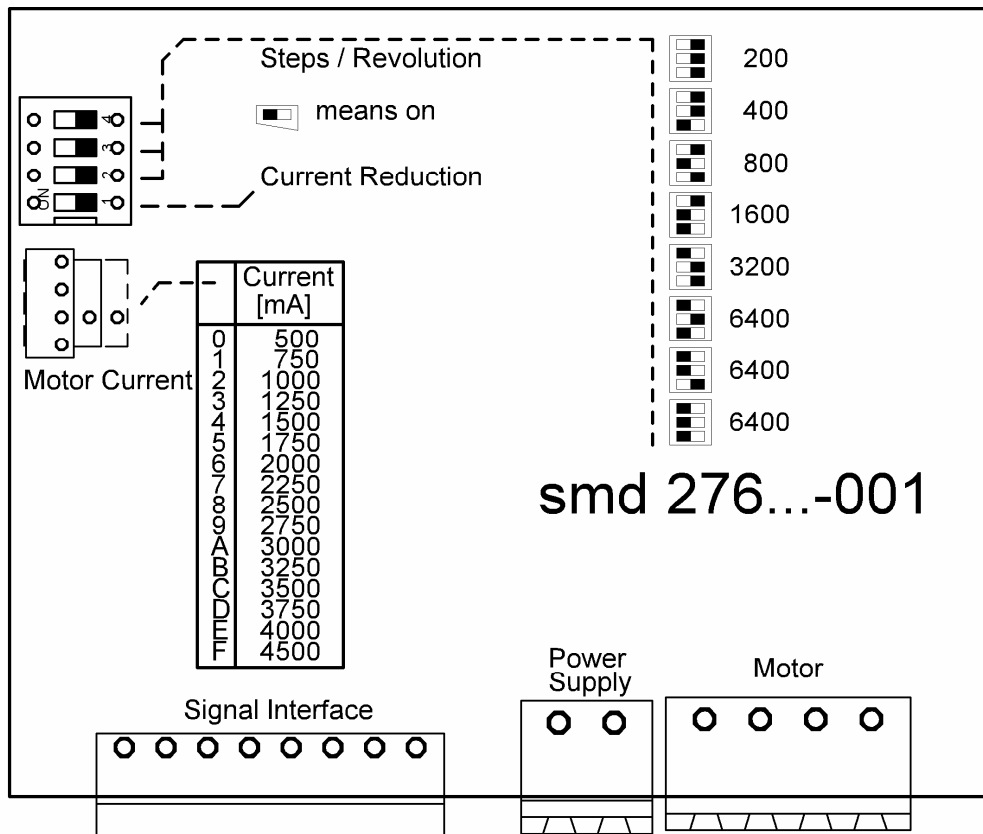

Allgemeine Installationsanforderungen

Das Gehäuse¹ ist generell separat zu erden. Meist ist dafür an der Frontplatte eine Flügelmutter als Erdungsschraube vorgesehen oder es existiert ein Schirmanschluss. Jede Komponente ist mit einem separaten Erdungskabel an einem zentralen „Erdungspunkt“ anzuschließen. In der Regel ist dies das Maschinenbett oder eine Erdungsschiene im Schaltschrank.

Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die geforderte Leistung für Ihre Applikation ausreichend ist und dass angegebene Maximalwerte nicht überschritten werden.

Einbaulage senkrecht, Lüftereintritt¹ und Lüftungsschlitze frei halten

Motorkabel sind generell in geschirmter Ausführung zu installieren. Bei gleichem Potential von Motorflansch und Steuerung (kurze Distanz) wird der Schirm beidseitig geerdet. Ansonsten wird nur eine einseitige Anbindung empfohlen in der Art, dass motorseits der Schirm über einen Kondensator galvanisch getrennt angebunden wird.

Generell darf der Potentialunterschied nur im Bereich von einigen wenigen mVolt liegen

Bei symmetrischen Motorleitungen wie beim 2-Phasen-Schrittmotor (Hin- und Rückleitung) werden verdrehte Adernpaare empfohlen.

Signalkabel sind ebenfalls zu schirmen. Bei Hin- und Rückleitung werden verdrehte Adernpaare empfohlen.

Der Schirmfußpunkt ist möglichst direkt am Gehäuse oder Montageblech aufzulegen.

Signalkabel sind von Motorkabel getrennt zu verlegen. Lange parallele Führungen sind zu vermeiden, Kreuzungen möglichst senkrecht auszuführen.

Überprüfen Sie mögliche Einstellungen auf Richtigkeit.

Sicherheitshinweise / Schutzanforderungen

Die Installation des Produkts darf nur durch eine ausgebildete Fachkraft (Elektro) durchgeführt werden. Es sind die länderspezifischen Bestimmungen wie Unfallverhütung, Errichten von elektrischen und mechanischen Anlagen und Funkentstörung zu beachten.

Bei nicht sachgemäßen Betrieb des Produkts können Personen verletzt, das Produkt und weitere extern angeschlossene Komponenten beschädigt oder die Umwelt unzulässig belastet werden

Der Betrieb ist nur mit geschlossenem Gehäuse erlaubt². Das Produkt darf wegen evtl. noch vorhandener Hochspannung grundsätzlich nicht geöffnet werden, auch nicht nach längerem Stillstand. Stellen Sie sicher, dass Kinder keinen direkten Zugang haben.

Es dürfen keinerlei technische Veränderungen am Gerät vorgenommen werden.

Das Gehäuse¹ ist generell und separat zu erden. Dafür ist in der Regel extra eine Erdungsschraube an der Frontplatte vorgesehen. Die Erdung hat vor der Inbetriebnahme zu erfolgen.

Unter keinen Umständen dürfen Stecker unter Spannung oder Betriebszuständen abgezogen oder gesteckt werden. Alle Montagearbeiten haben spannungslos zu erfolgen.

Der Betrieb in feuchter oder Spritzwasser gefährdeter Umgebung ist nicht zulässig

¹ falls vorhanden

² nicht bei open frames (nur Platinen)

